

PŘÍLOHA 1

ILUSTRAČNÍ FOTOGALERIE

ODBOBNÝ POSUDEK Č.005/01.2024

HLAVNÍ BUDOVA

- foto 1,2:** vazba krovu 1/1'; vazní trám, volná délka – destrukce dřeva dřevokaznými houbami
- foto 3,4:** vazba krovu 35; vazní trám, zhlaví – destrukce dřeva dřevokaznými houbami, vyjetí čepu sloupku okapové vaznice z dlabu ve spodní ploše okapové vaznice
- foto 5,6:** vazby krovu 41'-44'; komínové výměna – destrukce dřeva dřevokaznými houbami
- foto 7:** vazba krovu 44'; krokev, horní část – zatékání srážkové vody kolem komínového tělesa
- foto 8,9,10:** vazba krovu 47'; krokev – destrukce dřeva dřevokaznými houbami v místě čepování krokve do komínové výměny
- foto 11:** vazba krovu 48'; krokev – destrukce dřeva dřevokaznými houbami
- foto 12,13:** vazby krovu 51'-53'; horní střední vaznice – mechanické poškození trhlinou
- foto 14:** vazba krovu 73'; paťa plné vazby – destrukce zhlaví vazního trámu a paťy šikmé vzpěry dřevokaznými houbami
- foto 15:** vazba krovu 93'; úžlabí – lokální tesařská oprava prvků úžlabní plné vazby
- foto 16:** vazba krovu 93'; zhlaví vazního trámu – destrukce dřeva dřevokaznými houbami
- foto 17:** vazba krovu 128; sloupek horní střední vaznice – mechanické poškození trhlinou
- foto 18:** vazba krovu 146; úžlabní krokev – destrukce dřeva dřevokaznými houbami
- foto 19,20:** vazba krovu 146'; úžlabní krokev – destrukce dřeva dřevokaznými houbami
- foto 21:** vazba krovu 148'; lokální tesařská oprava prvků plné vazby
- foto 22:** vazby krovu 174-185; štítové zdivo
- foto 23:** vazby krovu 180-191; štítové zdivo
- foto 24:** vazba krovu 174; krokev – destrukce dřeva dřevokaznými houbami, paťa krokve uložená do štítového zdiva
- foto 25:** vazba krovu 176; levá kleština – destrukce dřeva dřevokaznými houbami, zhlaví kleštiny uložené do štítového zdiva
- foto 26:** vazba krovu 178; krokev – destrukce dřeva dřevokaznými houbami, paťa krokve uložená do štítového zdiva
- foto 27:** vazba krovu 186; krokev – destrukce dřeva dřevokaznými houbami, paťa krokve uložená do štítového zdiva
- foto 28:** vazby krovu 187-191; pozednice – destrukce dřeva dřevokaznými houbami, pozednice částečně uložená do štítového zdiva
- foto 29:** vazby krovu 188-189; pozednice – destrukce dřeva dřevokaznými houbami, pozednice částečně uložená do štítového zdiva
- foto 30,31:** vazby krovu 190-191; plodnice houby *Lentinus* (houževnatec) na štítovém zdivu
- foto 32:** vazba krovu 189; vazní trám, zhlaví – destrukce dřeva dřevokaznými houbami
- foto 33,34:** vazby krovu 123/123'-126/126'; hřeben střechy – zatékání srážkové vody hřebenem střechy a kolem kotvení hromosvodu
- foto 35,36,37:** půdní prostor; stavební suť v půdním prostoru
- foto 38,39:** zbytky protipožárního nátěru na povrchu trámů
- foto 40,41:** věž; lokální destrukce špičky sloupku věže dřevokaznými houbami (v důsledku zatékání srážkové vody) a absence ocelové kramle v konstrukčním spoji dvou dřevěných prvků



foto 1 (↑)



foto 2 (↑)



foto 3 (←)



foto 4 (↑)



foto 5 (↑)



foto 6 (↑)



foto 7 (↑)



foto 8 (↑)



foto 9 (↑)



foto 10 (↑)



foto 11 (←)



foto 12 (↑)



foto 13 (↑)



foto 14 (↑)



foto 15 (←)



foto 16 (←)

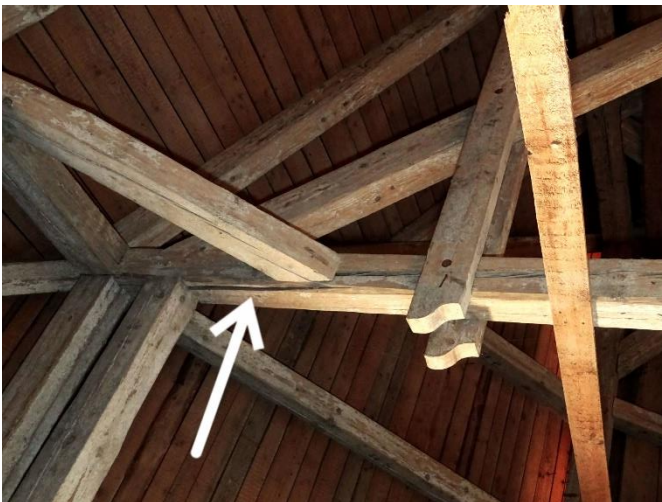


foto 17 (←)



foto 18 (←)



foto 19 (←)



foto 20 (↑)



foto 21 (←)

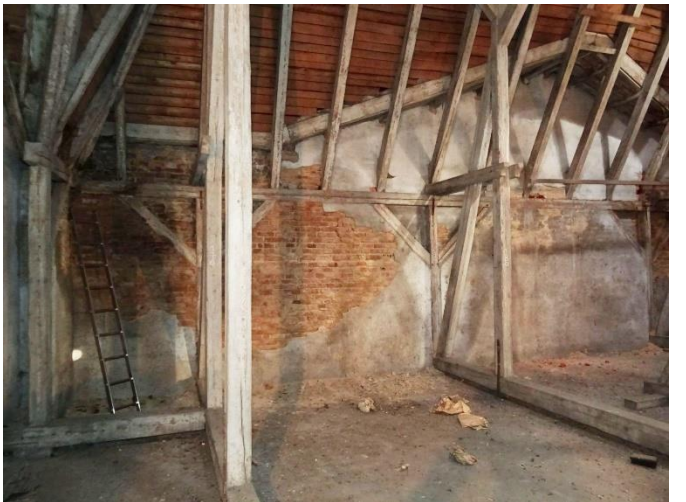


foto 22 (↑)

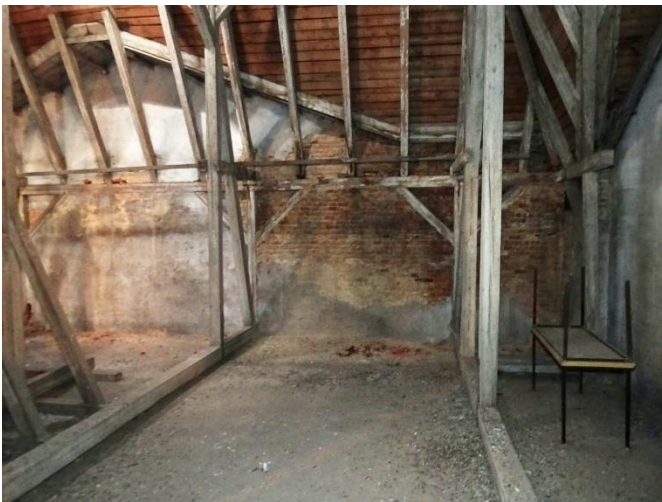


foto 23 (↑)



foto 24 (↑)



foto 25 (↑)



foto 26 (↑)



foto 27 (↑)



foto 28 (↑)



foto 29 (↑)



foto 30 (↑)



foto 31 (↑)



foto 32 (↑)



foto 33 (←)



foto 34 (↑)



foto 35 (↑)



foto 36 (↑)



foto 37 (←)



foto 38 (↑)



foto 39 (←)



foto 40 (←)



foto 41 (←)

TĚLOCVIČNA

foto 42: vazba krovu 1'; dolní část krokve – destrukce dřeva dřevokaznými houbami

foto 43,44: vazby krovu 5'-9'; pozednice – destrukce dřeva dřevokaznými houbami

foto 45: vazba krovu 5; sloupek pozednice zazděný do zdiva půdní nadezdívky

foto 46: vazby krovu 11' a 12'; krokve – destrukce dřeva dřevokaznými houbami pať krokve (vazba 11') a v místě lípnutí na krokev (12')

foto 47: vazba krovu 13-14; pozednice – stavební suť v patě krovu

foto 48,49: vazba krovu 71; krokev, pata střední části – destrukce dřeva dřevokaznými houbami, plodnice dřevokazné houby *Gloeophyllum* (trámovka) ve spoji krokve a prken plného bednění střešního pláště

foto 50: vazba krovu 83; pata krokve – destrukce dřeva dřevokaznými houbami v místě lípnutí na souběh špiček úžlabních krokví ve vazbách 90 a 90

foto 51: pata krovu v centrální části konstrukce (vazby 30-44 a 56-57)

foto 52: pata krovu ve valbě (vazby krovu 90-97)

foto 53: věž – pohled do krovu věže

foto 54: věž – chemická koroze (macerace, rozvláknění) povrchové vrstvy dřeva



foto 42 (←)



foto 43 (↑)



foto 44 (↑)



foto 45 (↑)



foto 46 (↑)



foto 47 (↑)



foto 48 (←)



foto 49 (↑)



foto 50 (↑)



foto 51 (↑)



foto 52 (↑)



foto 53 (↑)



foto 54 (↑)

VILA ŘEDITELE

foto 55: vazba krovu 2; sloupek pozednice zazděný do zdiva půdní nadezdívky

foto 56: vazby krovu 2-4; pozednice a paťa krokve – destrukce dřeva dřevokaznými houbami

foto 57: vazba krovu 3; paťa krokve – destrukce dřeva dřevokaznými houbami

foto 58: vazba krovu 3; pozednice – destrukce dřeva dřevokaznými houbami

foto 59: vazba krovu 6/6'; hřeben střechy – prosvítající střešní plášť v ostříhovém čepu krokví, zatékání srážkové vody

foto 60,61: vazba krovu 7'; krokev, horní část – destrukce dřeva dřevokaznými houbami, ve spoji krokve a prken bednění střešního pláště plodnice dřevokazné houby *Gloeophyllum* (trámovka)

foto 62,63,64: vazba krovu 8'; krokev, horní část – destrukce dřeva dřevokaznými houbami, ve spoji krokve a prken bednění střešního pláště plodnice dřevokazné houby *Gloeophyllum* (trámovka)

foto 65,66: vazba krovu 35; krokev, horní část – předpoklad destrukce dřeva dřevokaznými houbami u krokve na úrovni zdiva komínového tělesa

foto 67: vazba krovu 57; lokální tesařská oprava paty nárožní krokve a střední vaznice

foto 68: hřeben střechy



foto 55 (←)



foto 56 (↑)



foto 57 (↑)



foto 58 (←)



foto 59 (↑)



foto 60 (←)



foto 61 (↑)



foto 62 (←)



foto 63 (↑)



foto 64 (↑)



foto 65 (↑)



foto 66 (←)

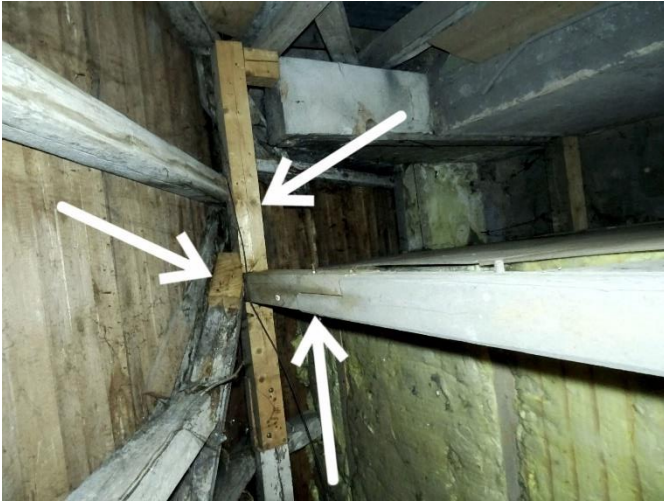


foto 67 (←)



foto 68 (↑)